


**Campaña Nº 110: TORNILLO SUJECCIÓN BRIDA INFERIOR SUSPENSION DELANTERA
EC REPLICA (Nambotin - Cervantes) 2011**

Apreciado Concesionario:

Se ha detectado un error de montaje en los modelos EC REPLICA 2011 (Nambotin y Cervantes).

El problema concierne al tornillo de sujeción del casquillo inferior avance de la brida inferior de la suspensión delantera.

Situación Tornillo brida inferior

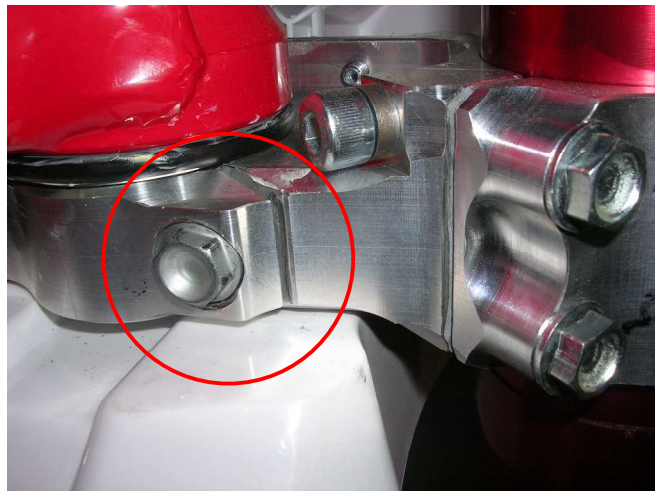

Dicho tornillo presenta una rosca insuficiente para la tensión soportada por el mismo. Esta falta de rosca puede hacer saltar el tornillo de sujeción del casquillo inferior avance, causando una rotura parcial o total de la brida inferior de suspensión delantera.

La solución adoptada es la sustitución del tornillo inicial por otro con las características siguientes:

ALLEN 8x35 (resistencia 12,9) rosca completa



En caso de no disponer de un tornillo de estas características, se podrá también utilizar el siguiente tornillo:

ALLEN 8x40 (resistencia 12,9) rosca completa + arandela GLOBER 8x14x2 (DIN 127)



El par de apriete de este tornillo debe ser realizado a 3,0 kg. (30 ±2 Nm)

GAS GAS debe ser informado vía e-mail de las fechas en que se sustituyen las piezas enviadas. Rogamos envíen confirmación con números de bastidor al siguiente correo electrónico: csanchez@gasgasmotos.es

Atentamente,

Departamento Posventa / Asistencia Técnica
GAS GAS MOTOS S.A.
E.mail csanchez@gasgasmotos.es